
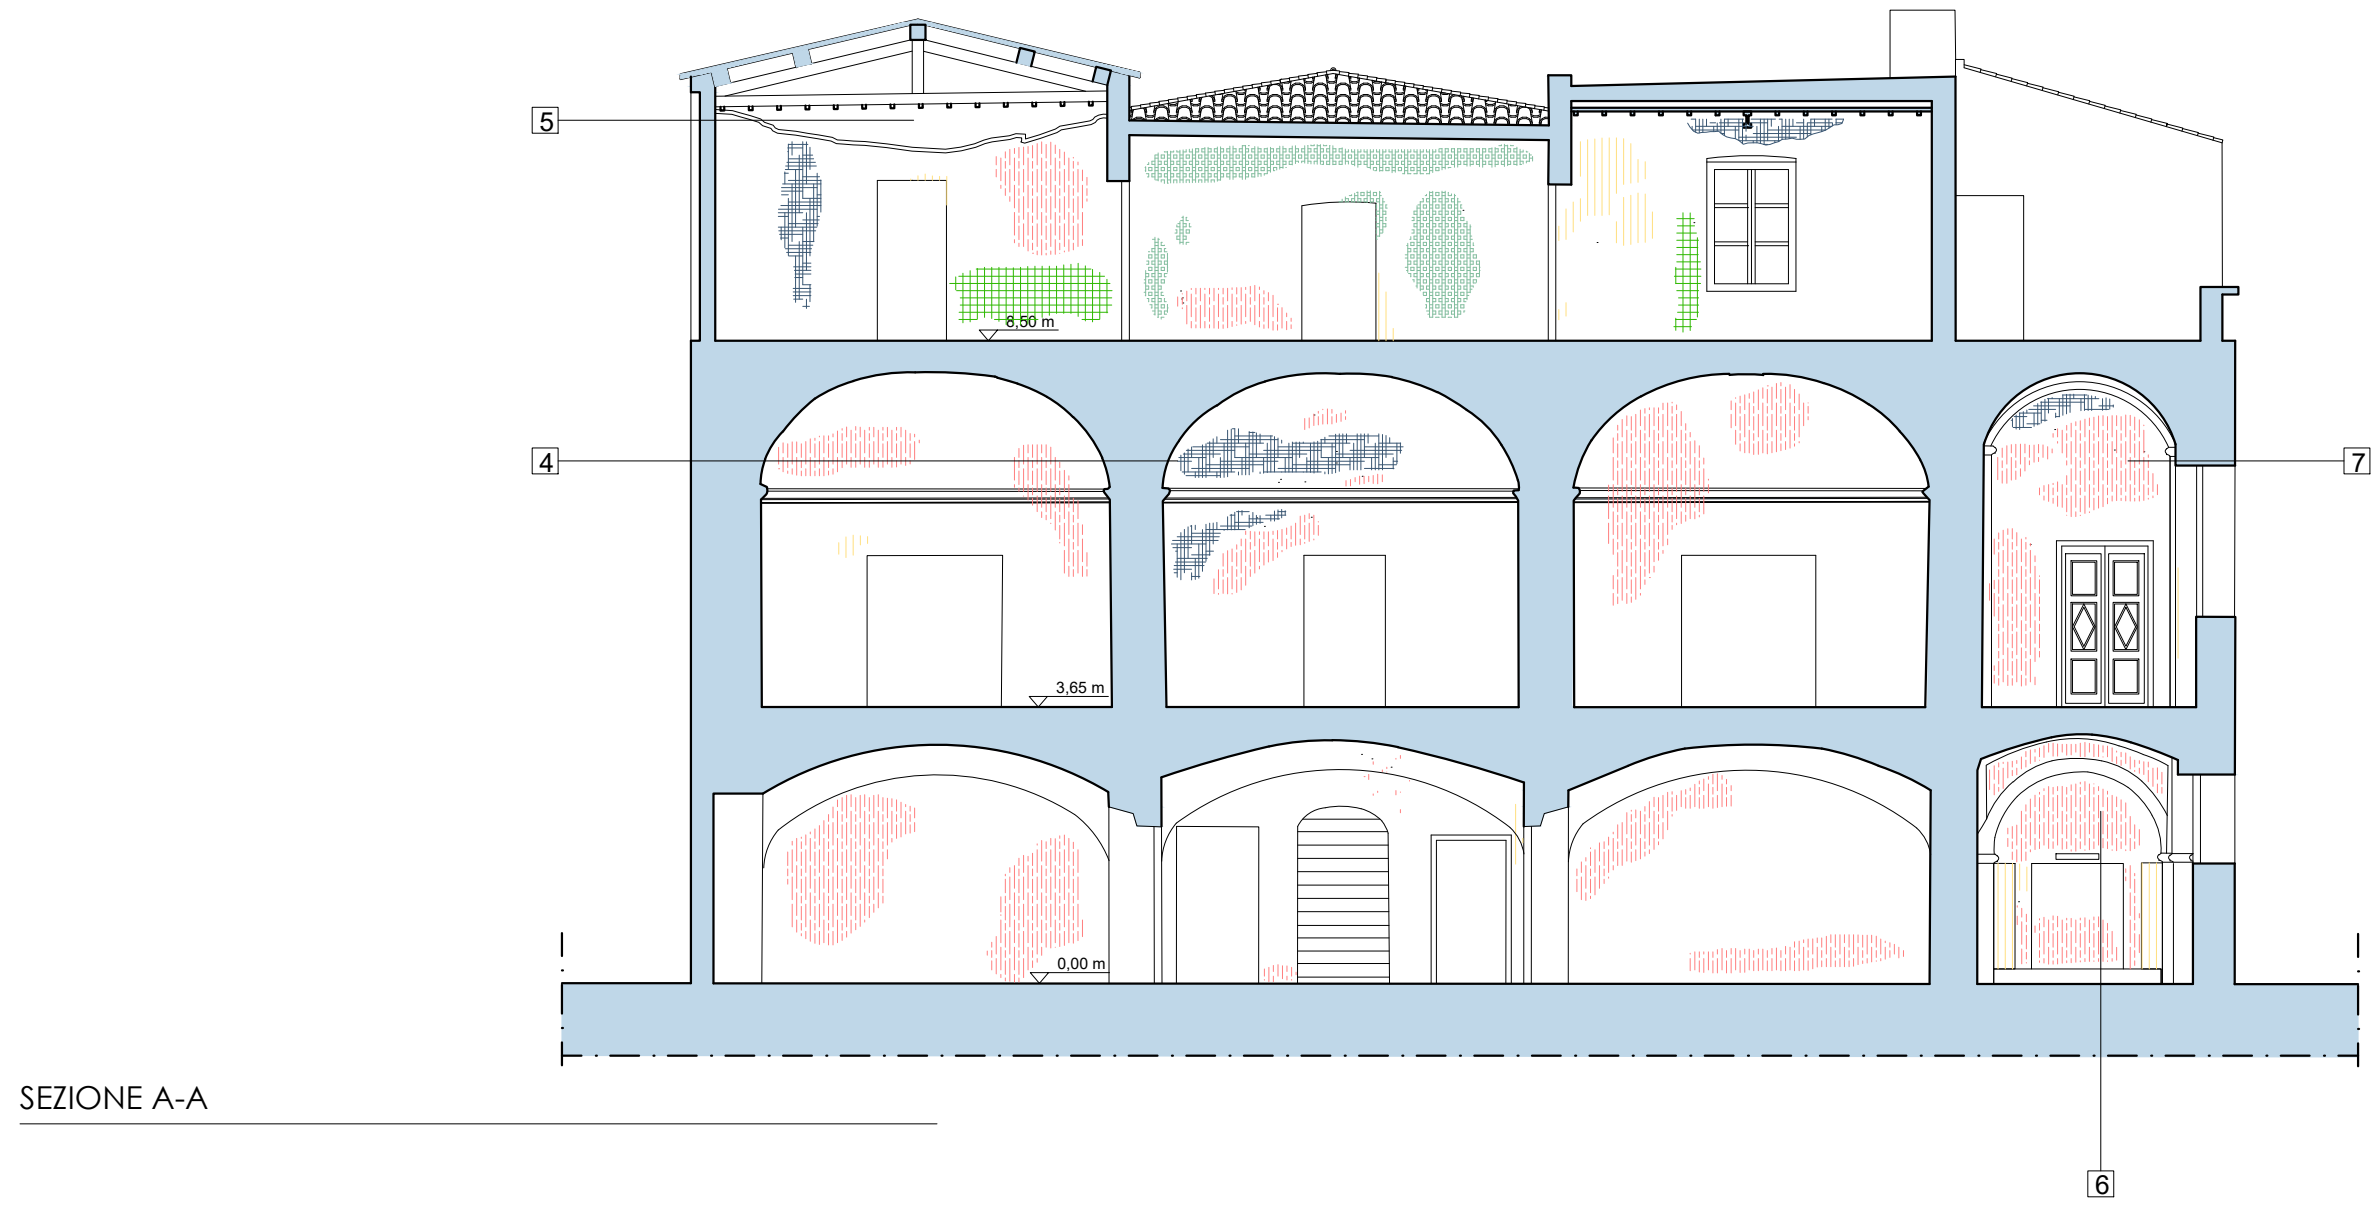
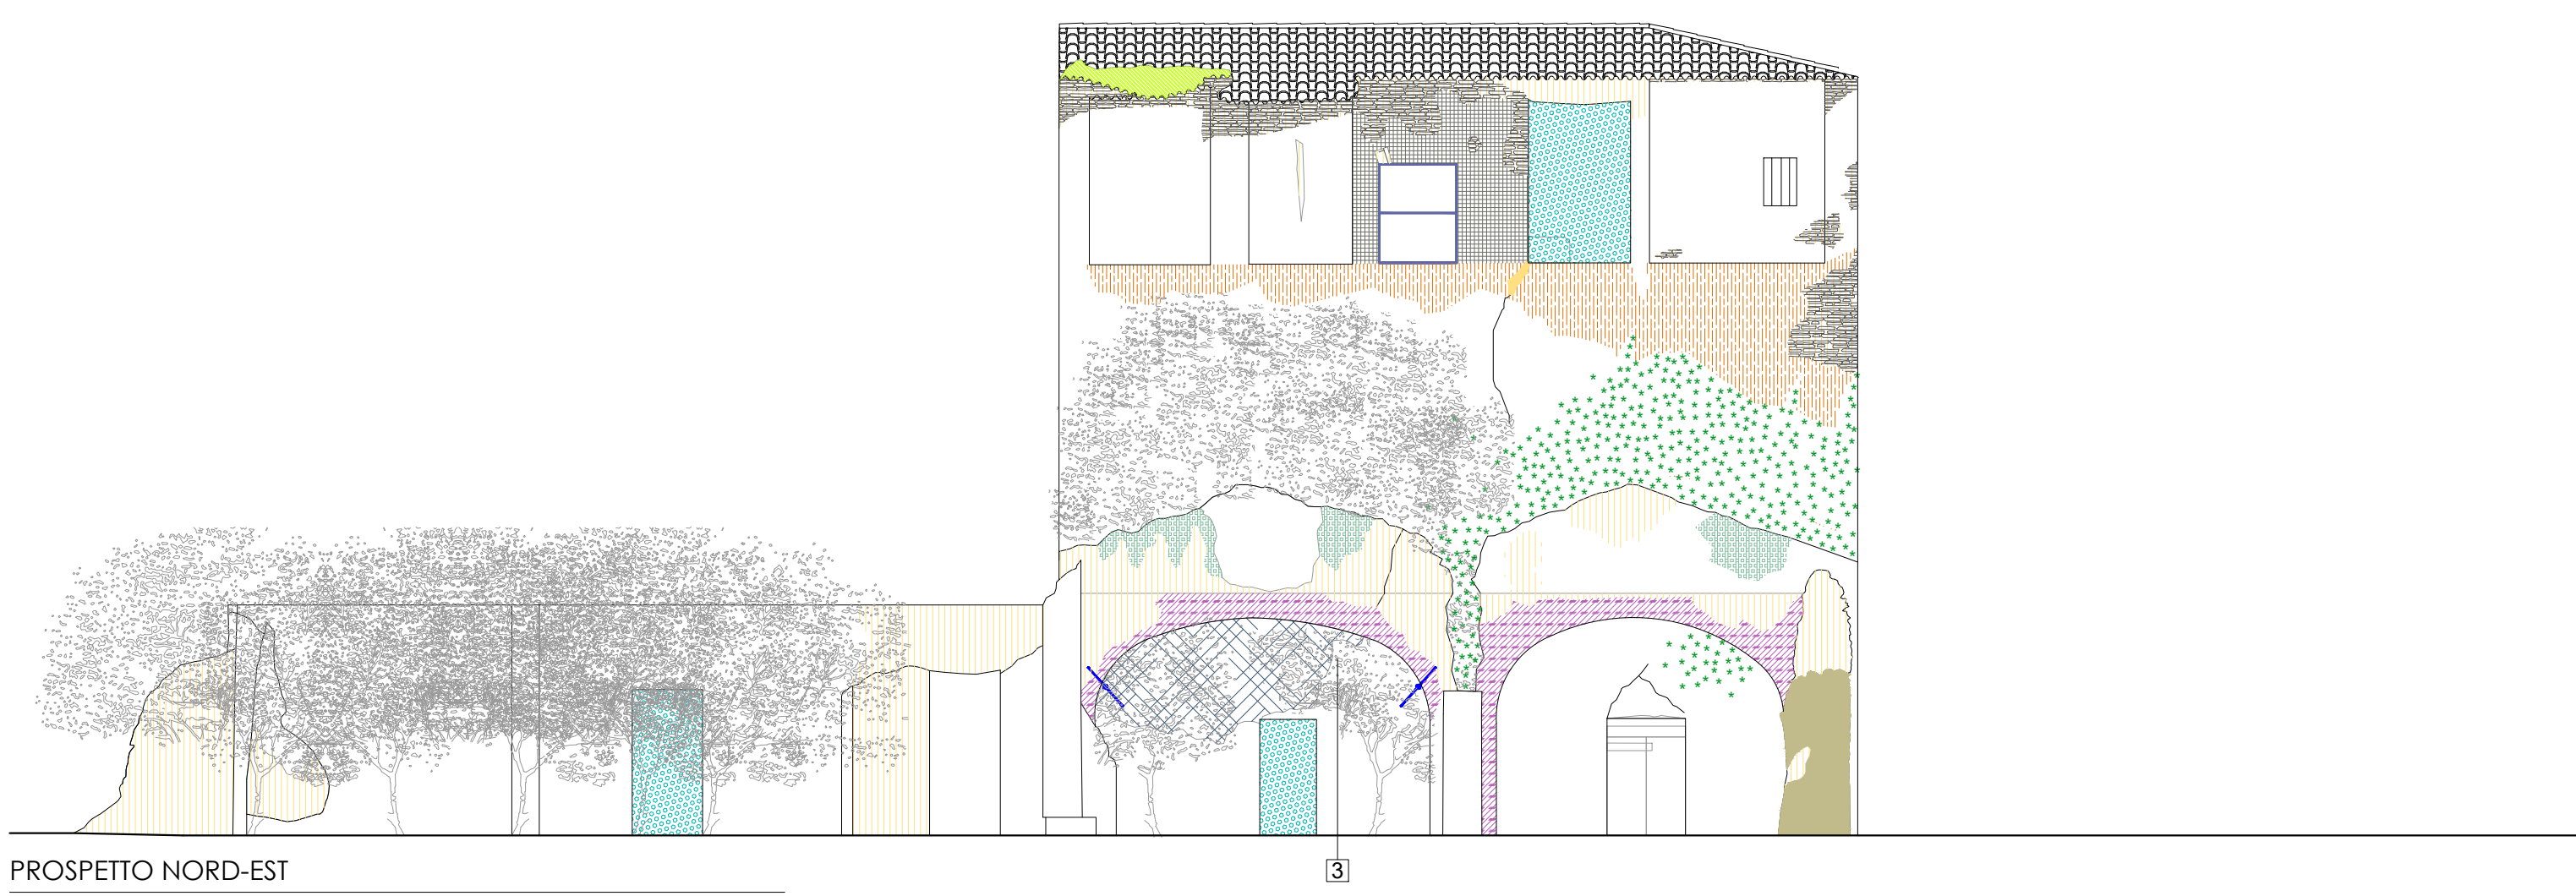


ANALISI DEL DEGRADO

- Alterazione cromatica
- Degrado di origine antropica: impianti
- Degrado di origine antropica: intonaci cementizi
- Deposito Superficiale
- Dilavamento
- Distacco della tinteggiatura dallo strato di finitura
- Distacco tra finitura a ariccio
- Erosione


- Vegetazione rampicante
- Infiltrazione
- Infisso mancante
- Mancanza
- Ossidazione ferri
- Perdita di intonaco
- Patina Biologica
- Tamponature non coerenti

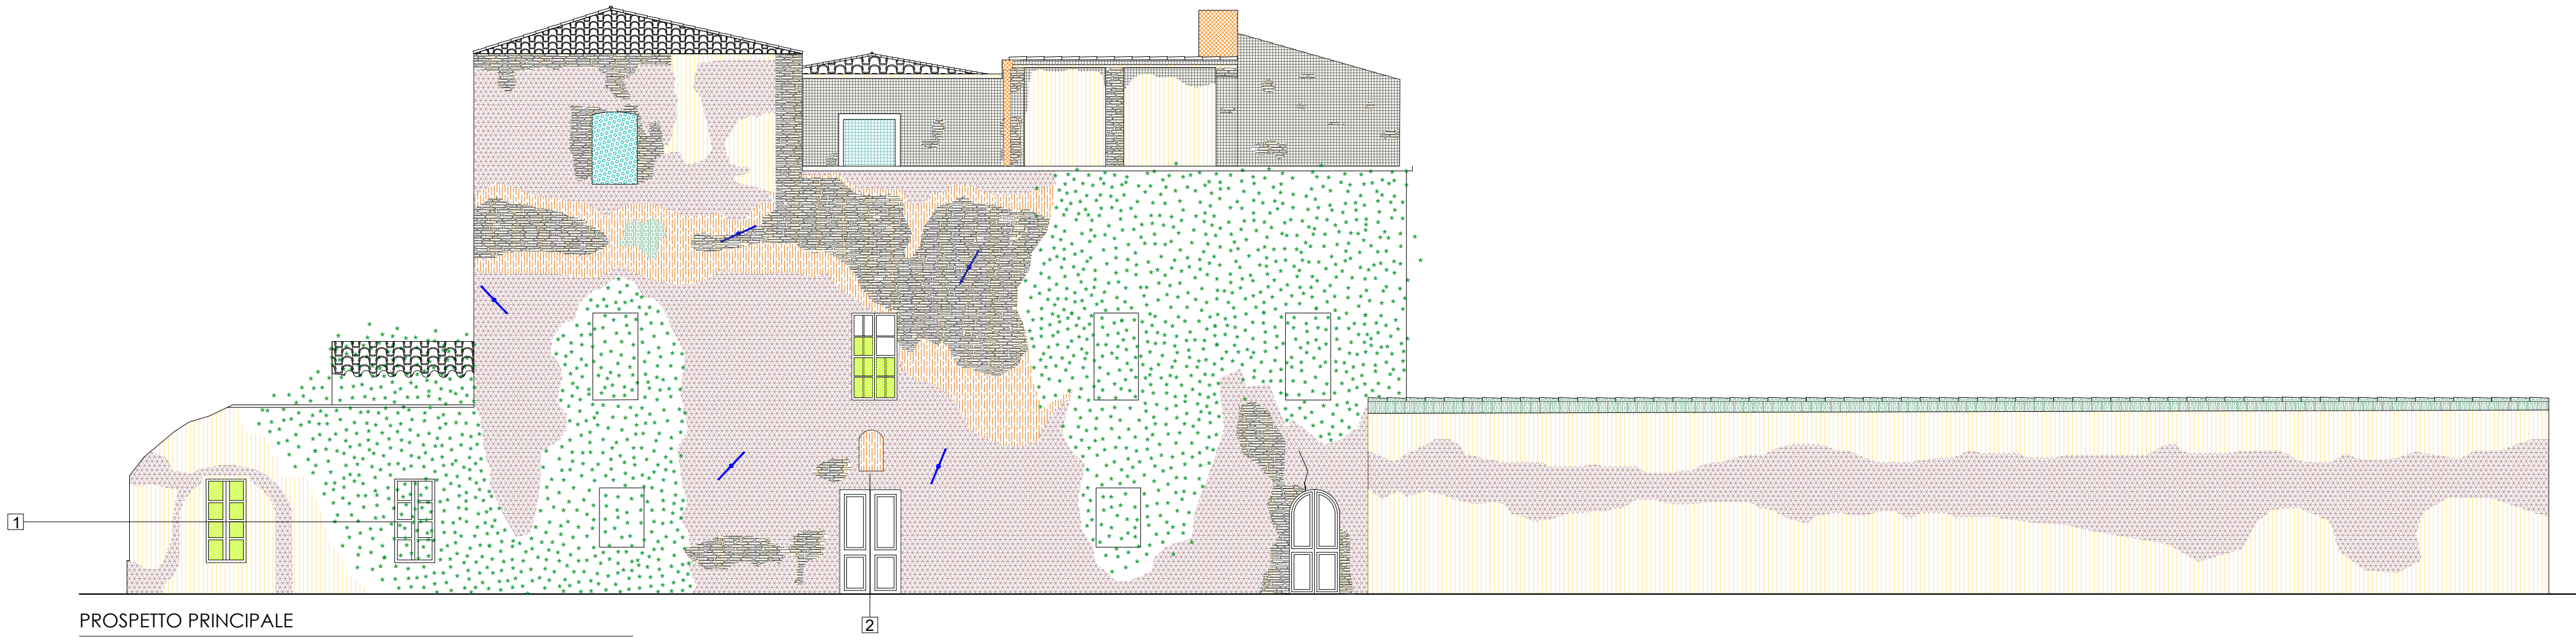

Mancanza di materiale, caduta di intonaco e in alcuni casi dei laterali del paramento murario nel prospetto sud-ovest



Mancanza di materiale, caduta di intonaco e in alcuni casi dei laterali del paramento murario nel prospetto principale

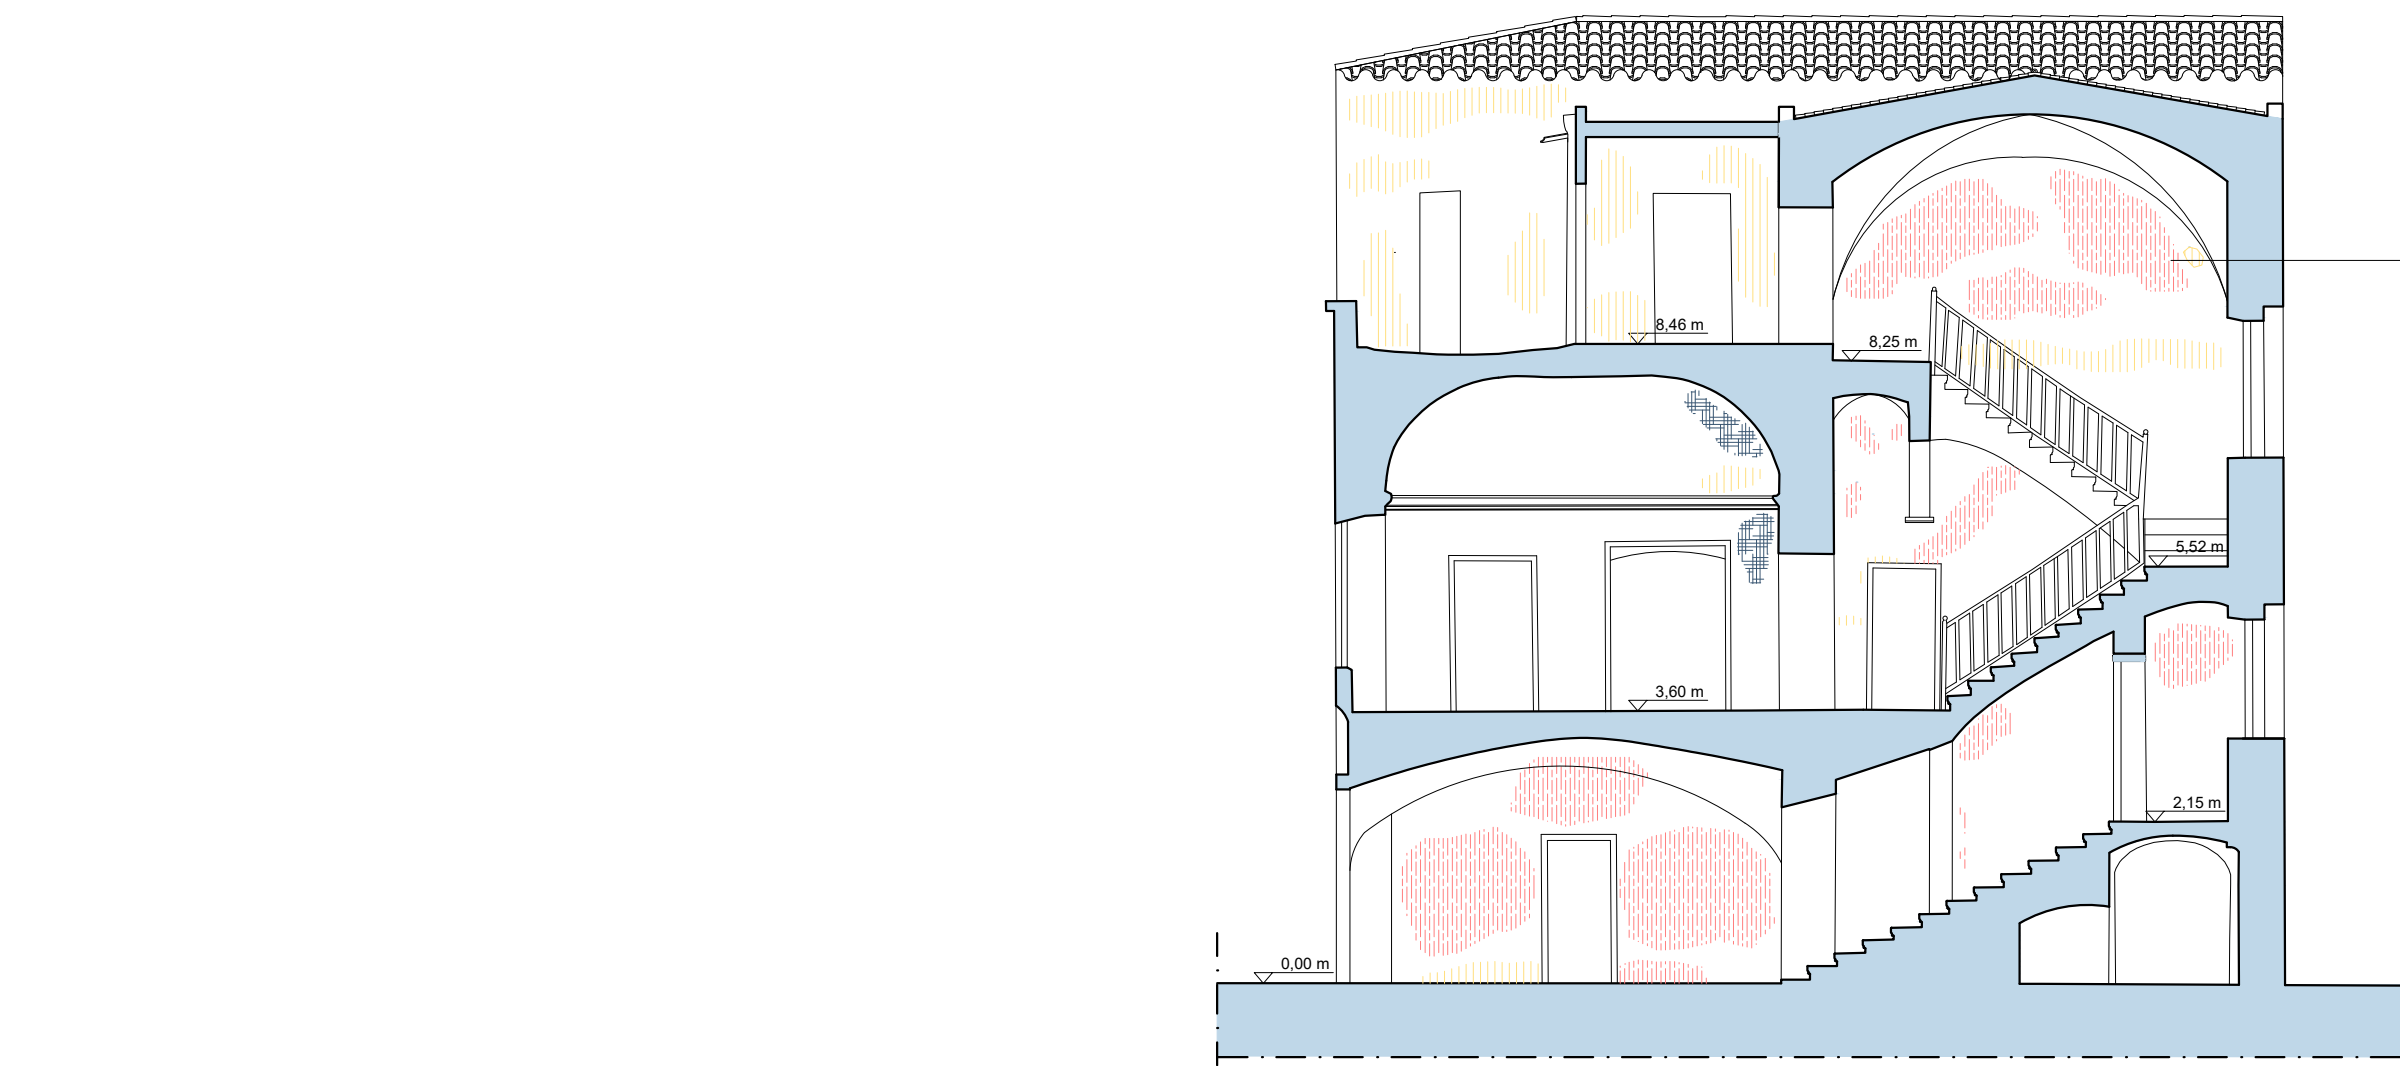

SEZIONE B-B

COMUNE DI ORISTANO


Provincia di Oristano

"Riqualificazione parco e villa Eleonora d'Arborea e sistemazione viabilità di accesso (Vico Il Volta)"

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

PROGETTO ESECUTIVO



Committente: Comune di Oristano Piazza E. d'Arborea, 44 - 09170 Oristano	Il Dirigente Settore Sviluppo del Territorio: Ing. Giuseppe Pinna Responsabile del procedimento: Geom. Maurizio Putzolu
Progettisti: arch. Silvia M.R. Oppo	Consulenti: ing. Riccardo Terziani arch. Henrique Pessoa
ing. Gianfranco Argiolas	Collaboratori: arch. Claudia Meli arch. Claudia Pintor
ing. Franco Sardu	
arch. Claudia Argiolas	

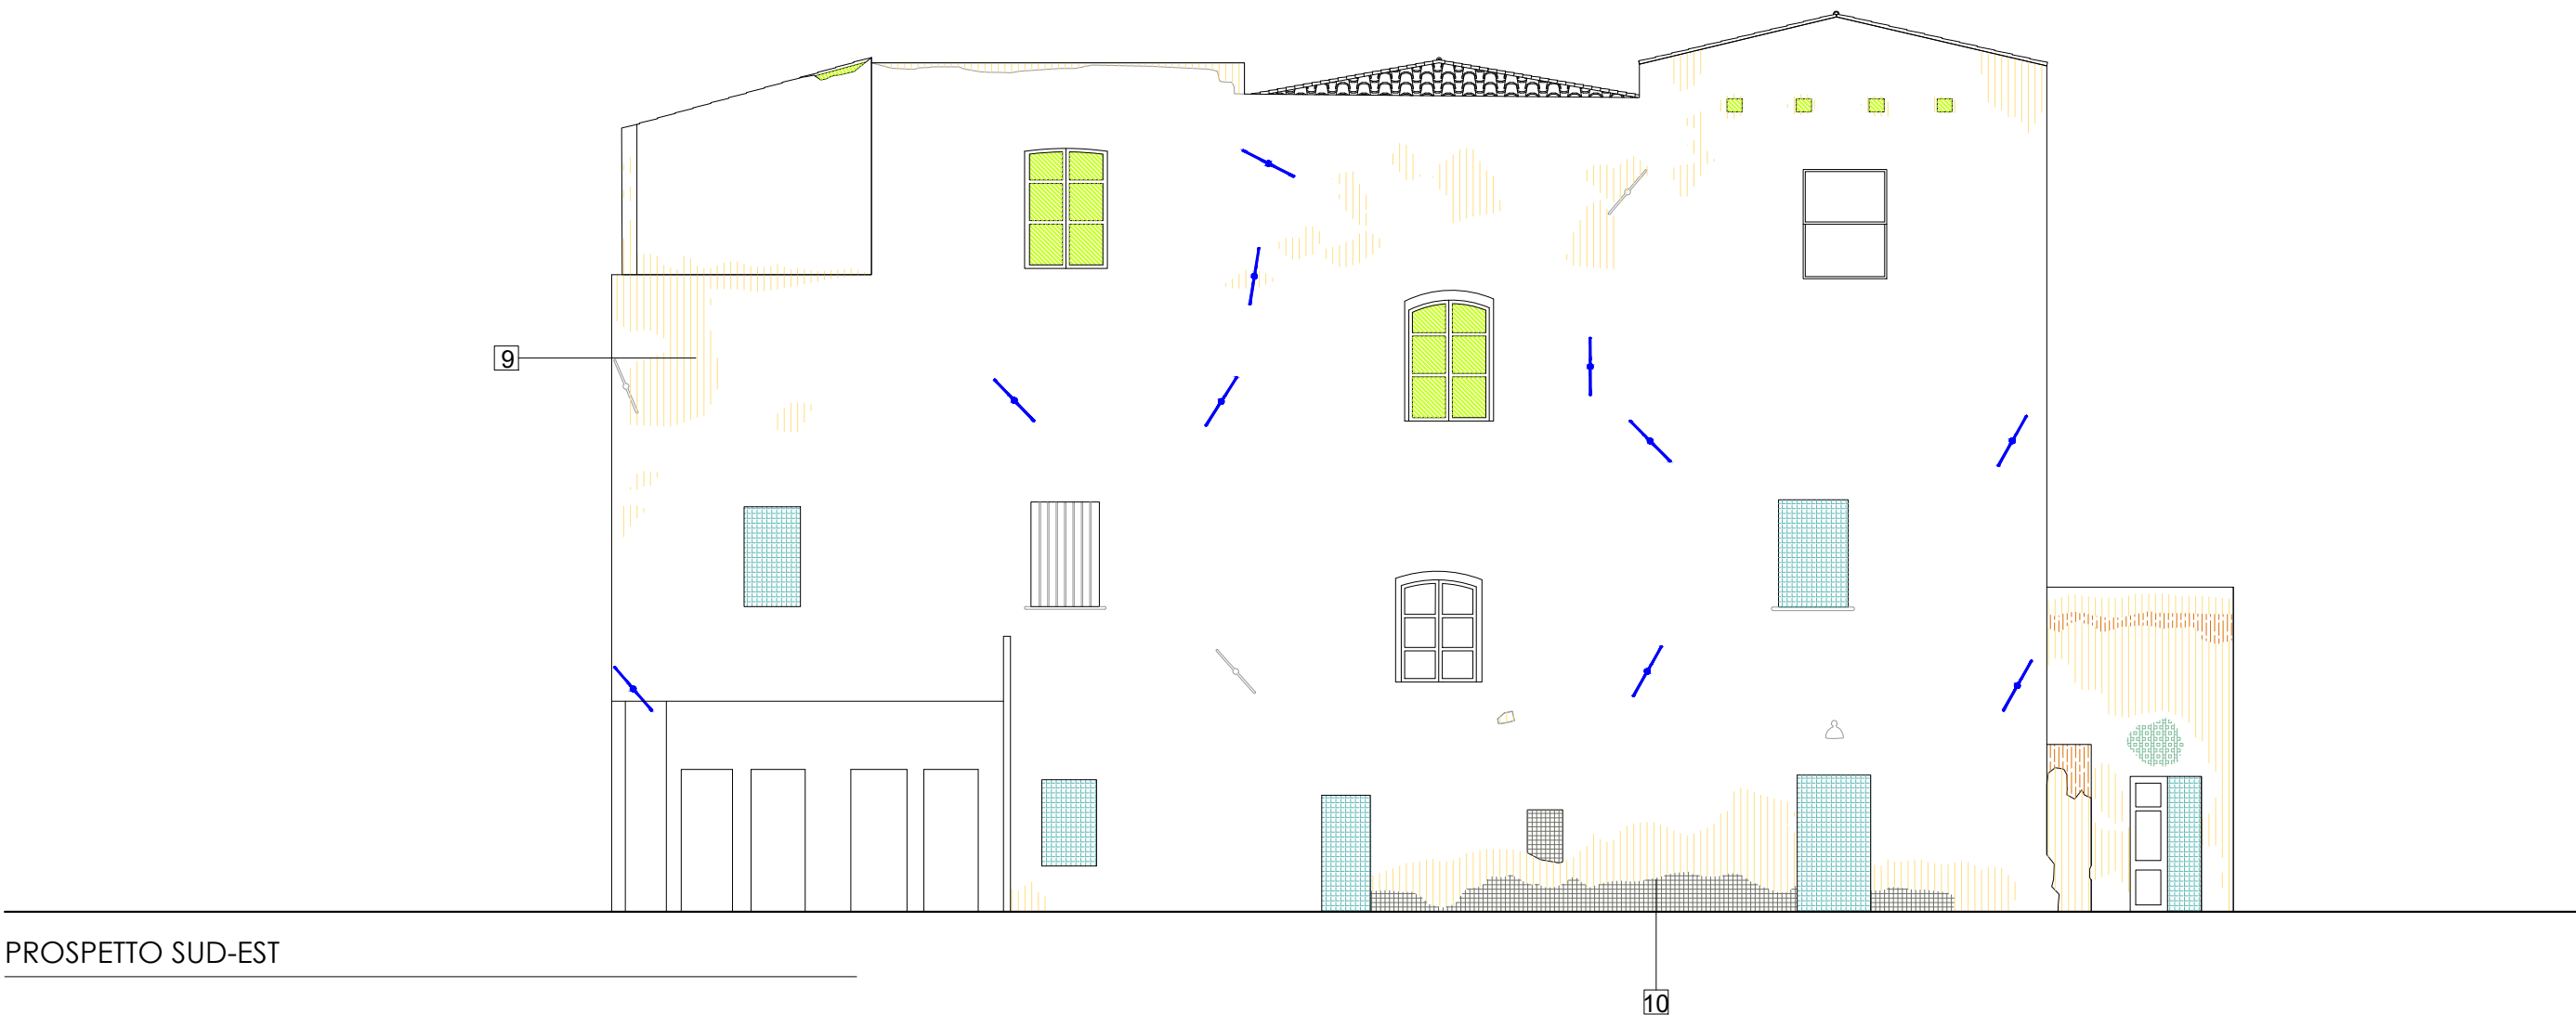


Alterazione cromatica, patina biologica, mancanza di materiale




Prospetto nord-est, degrado diffuso

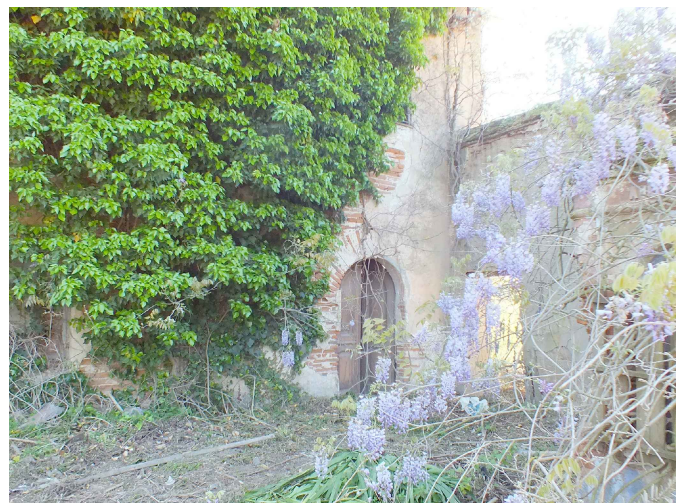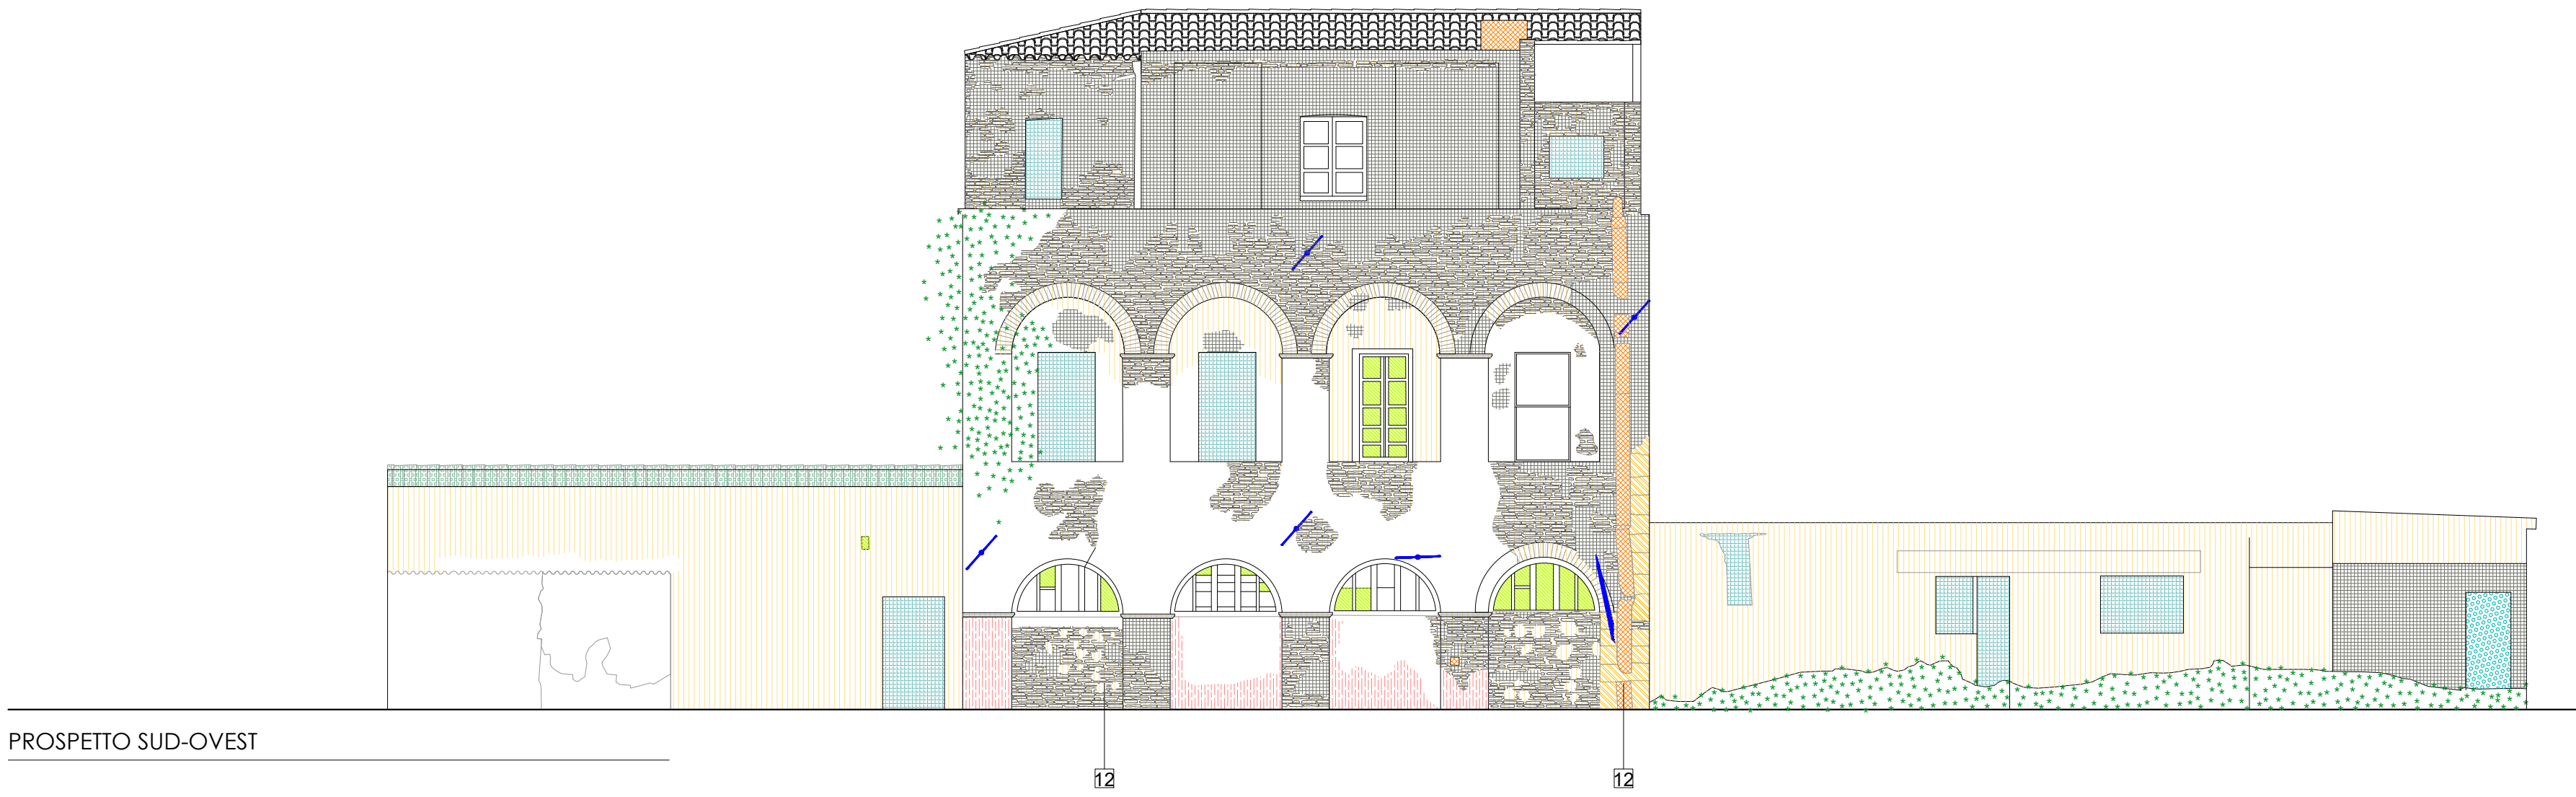


1_ Vegetazione rampicante sul prospetto principale

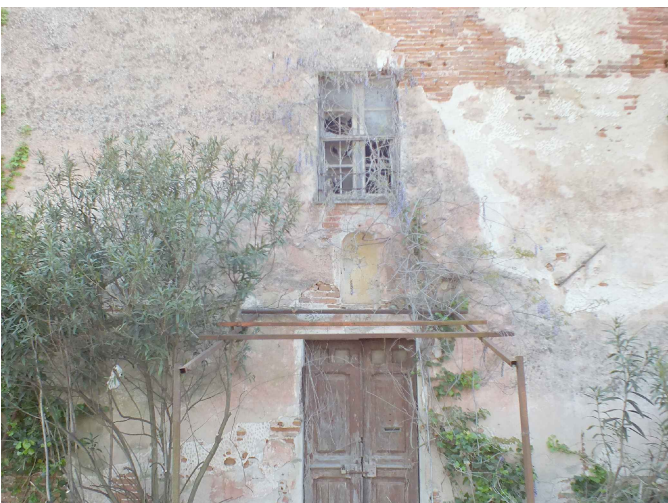

2_ Caduta di intonaco e alterazione cromatica

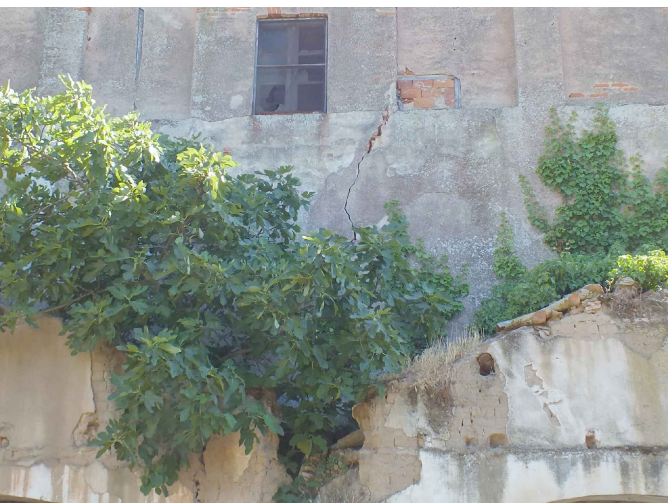


3_ Presenza di vegetazione infestante all'interno del corpo delle scuderie

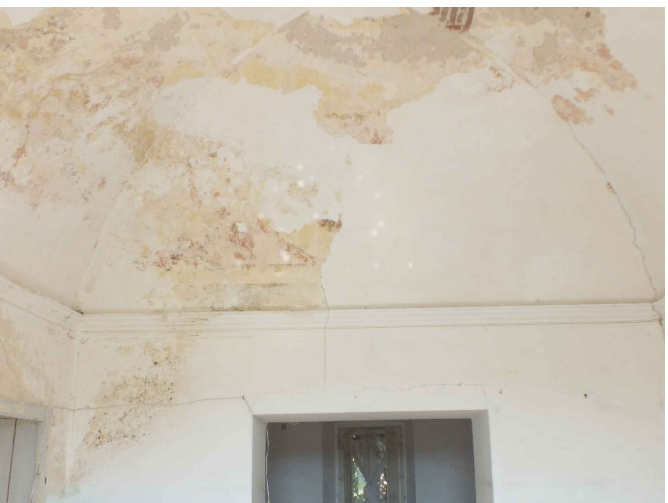

4_ Distacco della tinteggiatura dallo strato di finitura infiltrazioni. Fessurazioni



5_ Crollo di controsoffitto e copertura, degrado diffuso

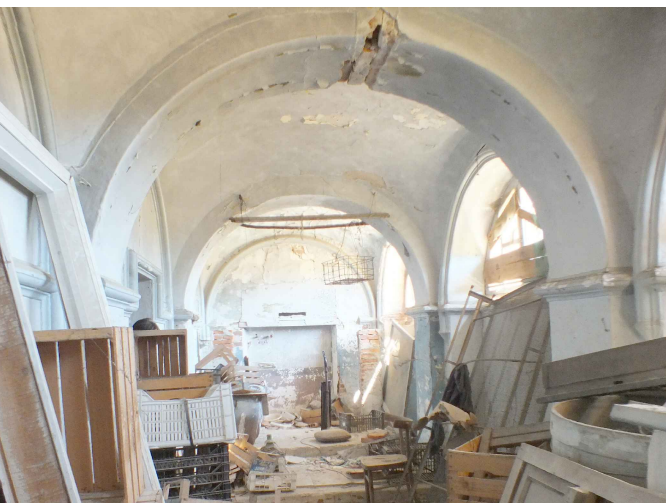


6_ Distacco della tinteggiatura presente in strati sovrapposti, lesioni diffuse sul paramento



7_ Patina biologica, caduta di intonaco, degrado diffuso



8_ Lesioni diffuse, infiltrazioni, patina biologica, caduta di intonaco

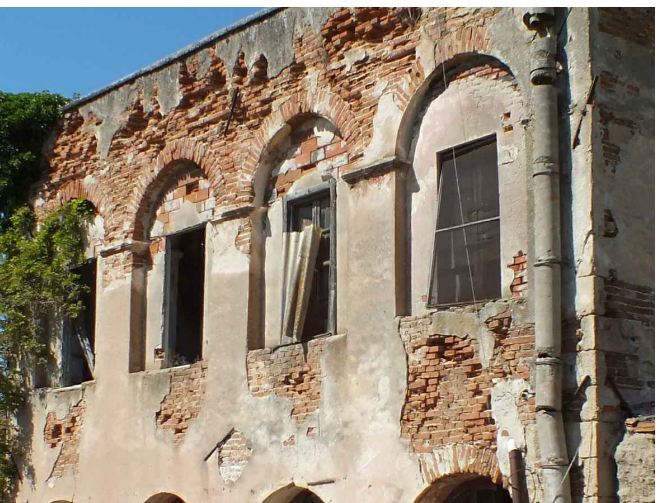

9_ Presenza di elementi in cemento armato



10_ Volta vano scala, alterazione cromatica, infiltrazioni, patina biologica, perdita materiali, lesioni